

COMPARAZIONE
AMBITO-MEDIAAMBITO
D'INDAGINEACCESSIBILITÀ
DELL'AMBITO

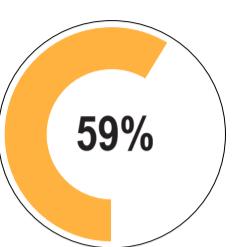
PROBLEMATICA

Problematiche

Quantità

LATO DX

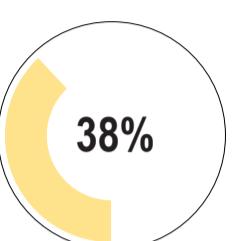
AM

ACCESSI
MARCIAPIEDE

Presenza gradino in accesso al marciapiedi (cad)
Punti di accesso al marciapiede insufficienti (cad)
Rampa con pendenza >15% (cad)
Dislivello maggiore di 2.5 cm (cad)

1
2
2
2

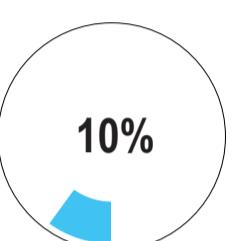
CM

CORPO
MARCIAPIEDE

Larghezza del percorso inferiore a 90 cm (m)
Dislivello lungo il percorso non opportunamente collegato (cad)
Assenza di balaustra (m)
Mancanza del secondo corrimano dalla balaustra (m)
Ostacoli lungo il percorso: gradini o rampe di scale (restringono il marciapiede) (cad)
Ostacoli lungo il percorso (pesante) (cad)
Ostacoli lungo il percorso: Cabine delle Utenze (cad)

2
1
2
2
21
1
2

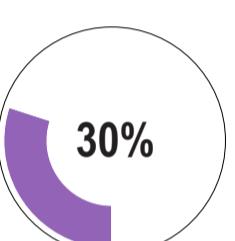
PM

PAVIMENTAZIONE
MARCIAPIEDE

Pavimentazione non adeguata: pavimentazione sconnessa (m)
Larghezza del percorso inferiore a 90 cm: Buchi pavimento rampe di scale e gradini (m)
Larghezza del percorso inferiore a 90 cm: mancanza di marciapiede (restingimento improvviso) (m)

190
10
40

FF

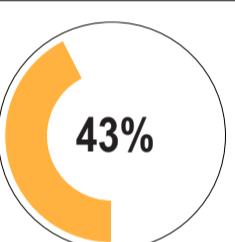
ATTREZZATURE
MARCIAPIEDE

Impianto semaforico assente (cad)
Percorsi tattili assenti (m)
Segnale scale a pavimento assenti (cad)

2
381
2

LATO SX

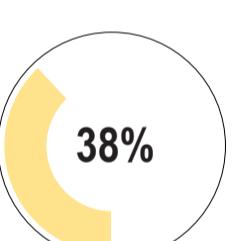
AM

ACCESSI
MARCIAPIEDE

Presenza gradino in accesso al marciapiedi (cad)
Rampa con pendenza >15% (cad)
Dislivello maggiore di 2.5 cm (cad)
Assenza di balaustra (m)

3
4
3
1

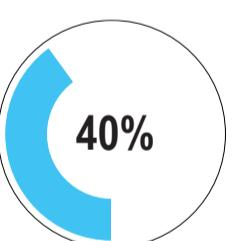
CM

CORPO
MARCIAPIEDE

Larghezza del percorso inferiore a 90 cm (m)
Dislivello lungo il percorso non opportunamente collegato (cad)
Assenza di balaustra (m)
Mancanza del secondo corrimano dalla balaustra (m)
Ostacoli lungo il percorso: gradini o rampe di scale (restringono il marciapiede) (cad)
Ostacoli lungo il percorso (pesante) (cad)
Ostacoli lungo il percorso: fioriera in muratura (cad)

2
1
2
2
6
12
1

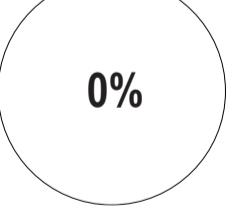
PM

PAVIMENTAZIONE
MARCIAPIEDE

Pavimentazione non adeguata: pavimentazione sdrucciolevole (m)
Pavimentazione non adeguata per manutenzione (m)

190
190

FF

ATTREZZATURE
MARCIAPIEDE

Impianto semaforico assente (cad)
Percorsi tattili assenti (m)
Segnale scale a pavimento assenti (cad)

4
381
2

LEGENDA: — Media delle strade

ACCESSIBILITÀ RISPETTO ALLE DIFFICOLTÀ - STATO DI FATTO

Difficoltà visive

Difficoltà uditive

Difficoltà motorie

Altre difficoltà



49%



83%



33%



58%

NOTE:

- Affinché la pavimentazione possa con certezza definirsi o meno antisdruciolevole è necessario eseguire delle prove strumentali. L'eventualità dell'intervento si rimanda pertanto a successive verifiche.
- Gli impianti semaforici mancanti non sono stati considerati in fase di computo in quanto non sono strettamente oggetto di PEBA ma sono subordinati ad altri livelli di pianificazione
- Gli interventi maggiormente invasivi quali allargamento dei marciapiedi e inserimento di rampe, sono realizzabili previo specifico e

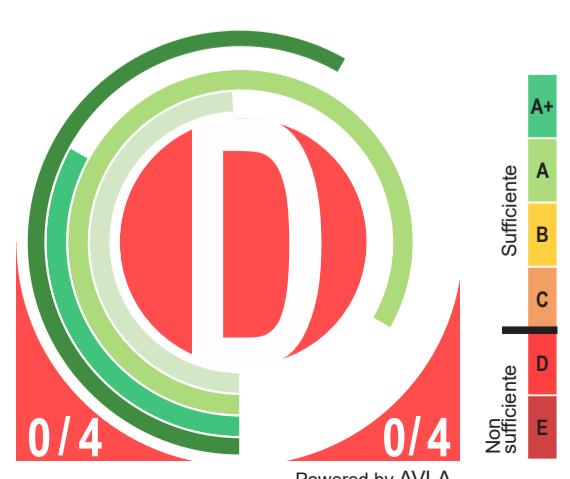
- multicriteriale studio di fattibilità
- Gli interventi previsti presuppongono una manutenzione tale da assicurarne efficacia nel tempo
- Alcuni interventi previsti (relativi alle utenze ad esempio), andranno coordinati con soggetti terzi
- L'analisi dello stato di fatto è stata condotta in relazione alle normative vigenti in materia di accessibilità. Non è oggetto di questa pianificazione rilevare ulteriori diverse incongruenze.

AMBITI
ACCESSIBILI

Ambiti che rispondono alla norma.

	Lato	sx	dx
1	AM	X	X
2	CM	X	X
3	PM	X	X
4	FF	X	X

LIVELLO ATTUALE



Powered by AVLA