



COMPARAZIONE
AMBITO-MEDIA

AMBITO
D'INDAGINE



ACCESSIBILITÀ
DELL'AMBITO

PROBLEMATICHE

LATO DX

AM

ACCESSI
MARCIAPIEDE

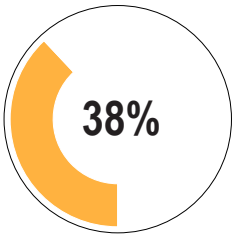



Presenza gradino in accesso al marciapiedi (cad)
Punti di accesso al marciapiede insufficienti (cad)
Rampa con pendenza >15% (cad)
Dislivello maggiore di 2.5 cm (cad)
Pendenza trasversale del marciapiede >1% (m)
Assenza di balaustra (m)

Quantità

4
5
6
1
2
1

CM

CORPO
MARCIAPIEDE

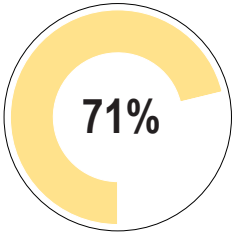



Pendenza trasversale del marciapiede >1% (m)
Ostacoli lungo il percorso: palo distribuzione utenze (cad)
Ostacoli lungo il percorso: Opere (pesanti) - muretto di confine privato (m)

124
4
1

PM

PAVIMENTAZIONE
MARCIAPIEDE

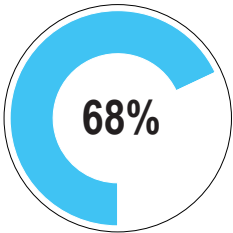



Pavimentazione non adeguata per mancanza di manutenzione (m)
Larghezza del percorso inferiore a 90 cm: Buchi pavimento rampe di scale e gradini (m)
Larghezza del percorso inferiore a 90 cm: mancanza di marciapiede (restingimento improvviso) (m)

124
2
40

FF

ATTREZZATURE
MARCIAPIEDE

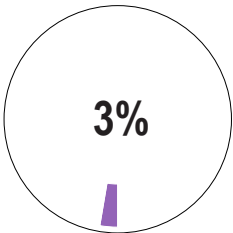



Impianto semaforico assente (cad)
Semaforo senza avvisatore acustico (cad)
Percorsi tattili assenti (m)
Segnale scale a pavimento assenti (cad)

9
1
805
5

LATO SX

AM

ACCESSI
MARCIAPIEDE

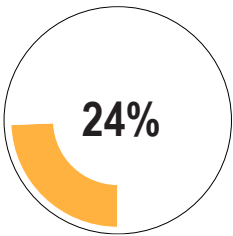



Presenza gradino in accesso al marciapiedi (cad)
Punti di accesso al marciapiede insufficienti (cad)
Rampa con pendenza >15% (cad)
Dislivello maggiore di 2.5 cm (cad)
Pendenza trasversale del marciapiede >1% (m)
Assenza di balaustra (m)
Mancanza del secondo corrimano dalla balaustra (m)

14
19
42
13
2
6
4

CM

CORPO
MARCIAPIEDE

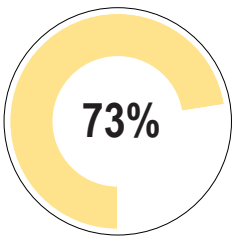



Dislivello lungo il percorso non opportunamente collegato (cad)
Pendenza trasversale del marciapiede >1% (m)
Assenza di balaustra (m)
Mancanza del secondo corrimano dalla balaustra (m)
Ostacoli lungo il percorso: palo distribuzione utenze (cad)
Ostacoli lungo il percorso: arredi fissi/altro (cad)
Ostacoli lungo il percorso (pesante) (cad)

1
124
2
2
1
2
4

PM

PAVIMENTAZIONE
MARCIAPIEDE

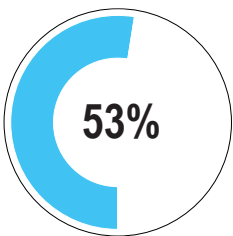



Pavimentazione non adeguata per mancanza di manutenzione (m)
Larghezza del percorso inferiore a 90 cm: Radici (cad)
Larghezza del percorso inferiore a 90 cm: Buchi pavimento rampe di scale e gradini (m)
Larghezza del percorso inferiore a 90 cm: mancanza di marciapiede (restingimento improvviso) (m)

124
5
4
72

FF

ATTREZZATURE
MARCIAPIEDE

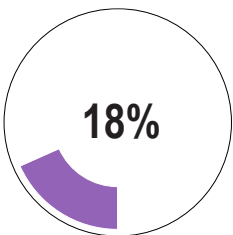


Impianto semaforico assente (cad)
Semaforo senza avvisatore acustico (cad)
Percorsi tattili assenti (m)
Segnale scale a pavimento assenti (cad)

14
2
805
1

LEGENDA: — Media delle strade

ACCESSIBILITÀ RISPETTO ALLE DIFFICOLTÀ - STATO DI FATTO

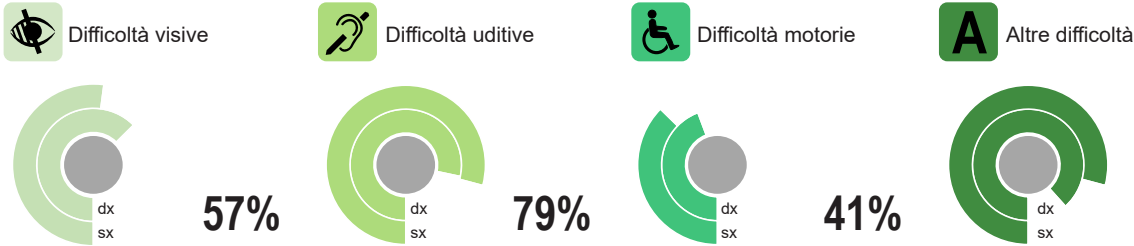

NOTE:

- Affinché la pavimentazione possa con certezza definirsi o meno antisdrucciolevole è necessario eseguire delle prove strumentali. L'eventualità dell'intervento si rimanda pertanto a successive verifiche.
- Gli impianti semaforici mancanti non sono stati considerati in fase di computo in quanto non sono strettamente oggetto di PEBA ma sono subordinati ad altri livelli di pianificazione
- Gli interventi maggiormente invasivi quali allargamento dei marciapiedi e inserimento di rampe, sono realizzabili previo specifico e multicriteriale studio di fattibilità
- Gli interventi previsti presuppongono una manutenzione tale da assicurarne efficacia nel tempo
- Alcuni interventi previsti (relativi alle utenze ad esempio), andranno coordinati con soggetti terzi
- L'analisi dello stato di fatto è stata condotta in relazione alle normative vigenti in materia di accessibilità. Non è oggetto di questa pianificazione rilevare ulteriori diverse incongruenze.

LIVELLO ATTUALE

AMBITI ACCESSIBILI			
Ambiti che rispondono alla norma.			
	Lato	sx	dx
1	AM	X	X
2	CM	X	X
3	PM	X	X
4	FF	X	X

