



COMPARAZIONE

AMBITO-MEDIA

AMBITO

D'INDAGINE

ACCESSIBILITÀ

DELL'AMBITO



PROBLEMATICHE

LATO DX

AM

ACCESSI

MARCIAPIEDE

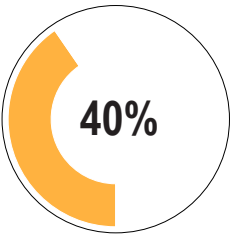

Presenza gradino in accesso al marciapiedi (cad)

Punti di accesso al marciapiede insufficienti (cad)

Rampa con pendenza >15% (cad)

Dislivello maggiore di 2.5 cm (cad)

Pendenza trasversale del marciapiede >1% (m)

Quantità

9

8

23



3

14

CM

CORPO

MARCIAPIEDE

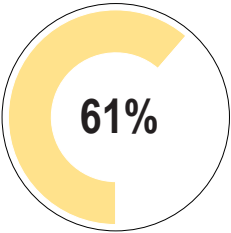

Larghezza del percorso inferiore a 90 cm (m)

Dislivello lungo il percorso non opportunamente collegato (cad)

Ostacoli lungo il percorso: palo distribuzione utenze (cad)

Ostacoli lungo il percorso: gradini o rampe di scale (restringono il marciapiede) (cad)

Ostacoli lungo il percorso (pesante) (cad)

2

1

5



1

10

PM

PAVIMENTAZIONE

MARCIAPIEDE

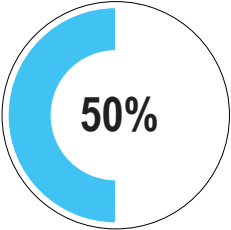

Pavimentazione non adeguata: pavimentazione sdruciolevole (m)

Pavimentazione non adeguata per mancanza di manutenzione (m)

Larghezza del percorso inferiore a 90 cm: Buchi pavimento rampe di scale e gradini (m)

Larghezza del percorso inferiore a 90 cm: mancanza di marciapiede (restingimento improvviso) (m)

107

214



4

27

FF

ATTREZZATURE

MARCIAPIEDE

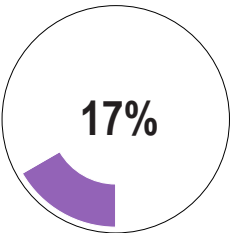

Impianto semaforico assente (cad)

Percorsi tattili assenti (m)

Segnale scale a pavimento assenti (cad)

10

695



3

LATO SX

AM

ACCESSI

MARCIAPIEDE

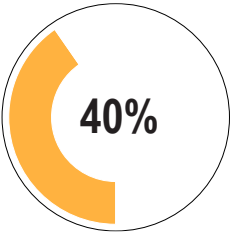

Presenza gradino in accesso al marciapiedi (cad)

Punti di accesso al marciapiede insufficienti (cad)

Rampa con pendenza >15% (cad)

Dislivello maggiore di 2.5 cm (cad)

Pendenza trasversale del marciapiede >1% (m)

11

11

19



4

14

CM

CORPO

MARCIAPIEDE

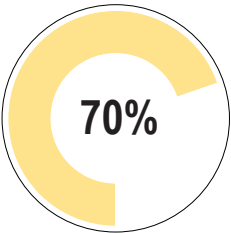

Dislivello lungo il percorso non opportunamente collegato (cad)

Ostacoli lungo il percorso: palo distribuzione utenze (cad)

Ostacoli lungo il percorso: gradini o rampe di scale (restringono il marciapiede) (cad)

Ostacoli lungo il percorso: arredi fissi/altro (cad)

Ostacoli lungo il percorso (pesante) (cad)

Ostacoli lungo il percorso: Cabine delle Utenze (cad)

Ostacoli Lungo il percorso: (opere pesanti) - Tettoia bus (cad)

1

4

7

2

22



1

1

PM

PAVIMENTAZIONE

MARCIAPIEDE

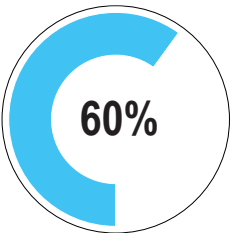

Pavimentazione non adeguata per mancanza di manutenzione (m)

Larghezza del percorso inferiore a 90 cm: Tombini griglie e grate (cad)



321

3

FF

ATTREZZATURE

MARCIAPIEDE

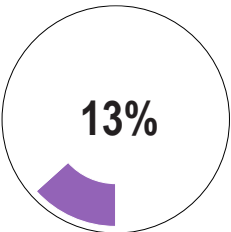

Impianto semaforico assente (cad)

Percorsi tattili assenti (m)


14

695

LEGENDA:

Media delle strade

ACCESSIBILITÀ RISPETTO ALLE DIFFICOLTÀ - STATO DI FATTO

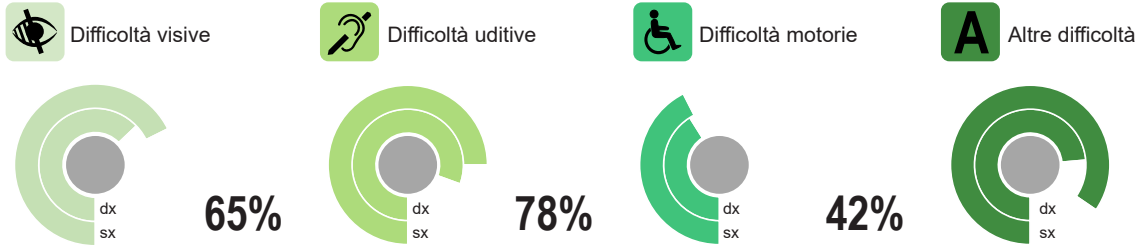

NOTE:

- Affinché la pavimentazione possa con certezza definirsi o meno antisdruciolevole è necessario eseguire delle prove strumentali. L'eventualità dell'intervento si rimanda pertanto a successive verifiche.

- Gli impianti semaforici mancanti non sono stati considerati in fase di computo in quanto non sono strettamente oggetto di PEBA ma sono subordinati ad altri livelli di pianificazione

-Gli interventi maggiormente invasivi quali allargamento dei marciapiedi e inserimento di rampe, sono realizzabili previo specifico e multicriteriale studio di fattibilità

- Gli interventi previsti presuppongono una manutenzione tale da assicurarne efficacia nel tempo

- Alcuni interventi previsti (relativi alle utenze ad esempio), andranno coordinati con soggetti terzi

- L'analisi dello stato di fatto è stata condotta in relazione alle normative vigenti in materia di accessibilità. Non è oggetto di questa pianificazione rilevare ulteriori diverse incongruenze.

LIVELLO ATTUALE

AMBITI

ACCESSIBILI

Ambiti che rispondono alla norma.

	Lato	sx	dx
1	AM	X	X
2	CM	X	X
3	PM	X	X
4	FF	V	X

