



**COMPARAZIONE
AMBITO-MEDIA**

**AMBITO
D'INDAGINE**

**ACCESSIBILITÀ
DELL'AMBITO**

PROBLEMATICA


Problematiche

Quantità

LATO DX

AM

ACCESSI
MARCIAPIEDE

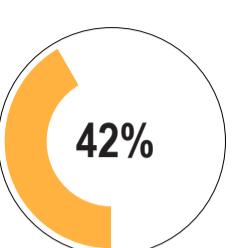


Punti di accesso al marciapiede insufficienti (cad)
Rampa con pendenza >15% (cad)
Dislivello maggiore di 2.5 cm (cad)

6
6
3


CM

CORPO
MARCIAPIEDE

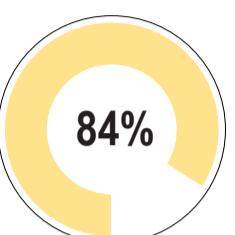


PM

PAVIMENTAZIONE
MARCIAPIEDE

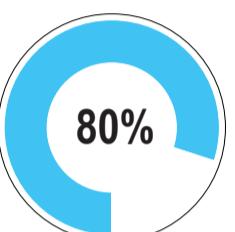

FF

ATTREZZATURE
MARCIAPIEDE

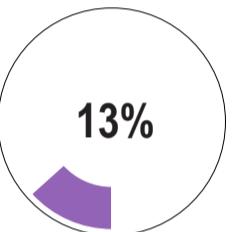


Impianto semaforico assente (cad)
Percorsi tattili assenti (m)

6
144

LATO SX

AM

ACCESSI
MARCIAPIEDE

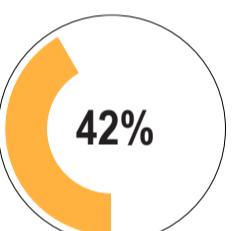


Presenza gradino in accesso al marciapiedi (cad)
Punti di accesso al marciapiede insufficienti (cad)
Rampa con pendenza >15% (cad)
Dislivello maggiore di 2.5 cm (cad)

1
6
5
5

CM

CORPO
MARCIAPIEDE


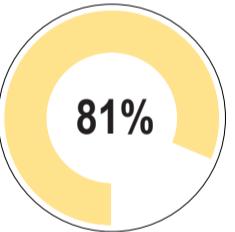


Pendenza trasversale del marciapiede >1% (m)

48

PM

PAVIMENTAZIONE
MARCIAPIEDE

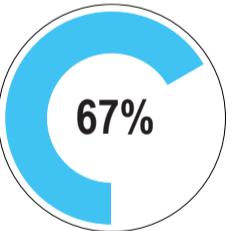


Pavimentazione non adeguata: pavimentazione sdruciolavole (m)

96

FF

ATTREZZATURE
MARCIAPIEDE

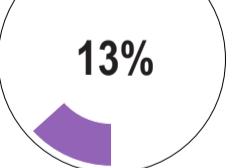

Impianto semaforico assente (cad)
Percorsi tattili assenti (m)

6
144

LEGENDA: — Media delle strade

ACCESSIBILITÀ RISPETTO ALLE DIFFICOLTÀ - STATO DI FATTO

Difficoltà visive

Difficoltà uditive

Difficoltà motorie

Altre difficoltà




71%



75%



49%

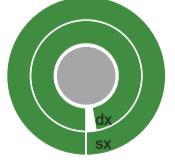

99%

NOTE:

- Affinché la pavimentazione possa con certezza definirsi o meno antisdruciolavole è necessario eseguire delle prove strumentali. L'eventualità dell'intervento si rimanda pertanto a successive verifiche.
- Gli impianti semaforici mancanti non sono stati considerati in fase di computo in quanto non sono strettamente oggetto di PEBA ma sono subordinati ad altri livelli di pianificazione
- Gli interventi maggiormente invasivi quali allargamento dei marciapiedi e inserimento di rampe, sono realizzabili previo specifico e

multicriteriale studio di fattibilità


- Gli interventi previsti presuppongono una manutenzione tale da assicurarne efficacia nel tempo
- Alcuni interventi previsti (relativi alle utenze ad esempio), andranno coordinati con soggetti terzi
- L'analisi dello stato di fatto è stata condotta in relazione alle normative vigenti in materia di accessibilità. Non è oggetto di questa pianificazione rilevare ulteriori diverse incongruenze.

**AMBITI
ACCESSIBILI**

Ambiti che rispondono alla norma.

	Lato	sx	dx
1	AM	X	X
2	CM	X	V
3	PM	X	V
4	FF	V	V

LIVELLO ATTUALE

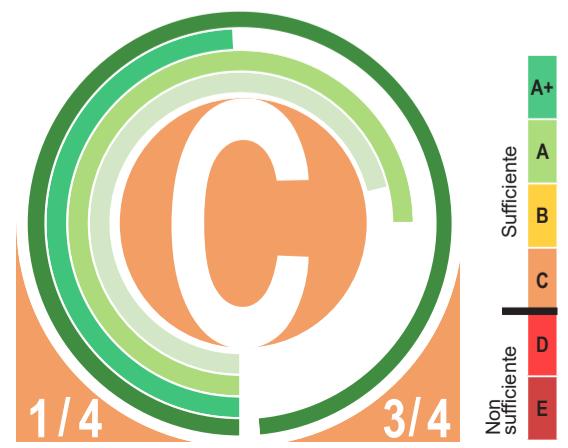

Sufficiente
Non sufficiente